

1. Необходимо вырыть траншею под водоотводные лотки/пескоуловители определенных размеров. **Глубина траншеи равна высоте лотка/ков либо пескоуловителя 250 мм, ширина равна ширине лотка/пескоуловителя + 150 мм с каждой грани.**



2. Утрамбовать слой пескоцементной смеси высотой **100 мм.**
3. Проложить слой пароизоляционной пленки: 2 слоя пергамина или полиэтиленовой пленки, необходимой как гидроизоляция, которая не позволит уйти воде из бетонной смеси при заливке и даст набрать плотность бетонной обойме.



4. Выставить опалубку под заливку бетонной обоймы.



5. Заливка бетонной смесью **B25** нижней части бетонной обоймы **150 мм.**



6. Подрезка необходимых частей лотка для формирования необходимой длины линии.




7. Выставление лотка по уровню на бетонном основании с дополнительной смесью бетона и герметизация паза между лотками.



8. Установка крепежей в лоток как элемента распорки при заливки боковых граней бетонной обоймы.

9. Установка заглушек и выбивание конструктивных элементов в лотке/пескоуловителе для отводящего патрубка/канализационной трубы.

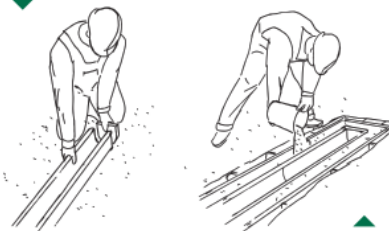

10. Заливка боковых граней бетонной обоймы до уровня подводящей примыкающей конструкции: плитки или асфальта.

11. Установка решеток на лотки с помощью крепежей.




12. Укладка плитки/асфальта к лотку с предварительно установленной возле лотка плоской фанеры для формирования паза для герметизации.



13. Герметизация паза технологического шва между лотком и примыкающей конструкции.



Схемы установки PolyMax

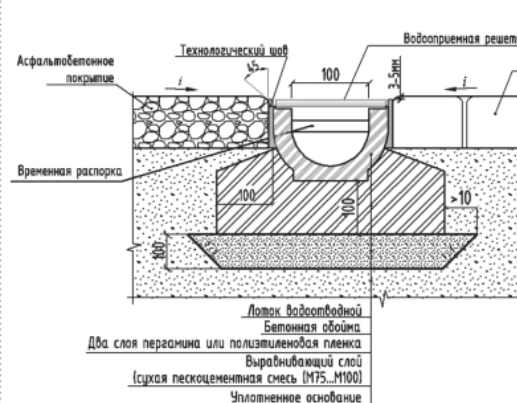

СопроMax

